

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Единая система конструкторской документации

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ ОБМОТОК И ИЗДЕЛИЙ С ОБМОТКАМИ

Unified system for design documentation.

Rules for presentation of electric schemes of windings and products with windings

Дата введения 1972-01-01

ВВЕДЕН Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21/XII 1970 г. № 1784.

Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с обмотками для всех отраслей промышленности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Типы схем и общие требования к выполнению схем - по ГОСТ 2.701 - 84.

1.2. Для обмоток и изделий с обмотками (трансформаторов, электрических машин и т.д.) выполняют одну или несколько электрических схем следующих типов:

- схема структурная;
- схема принципиальная;
- схема соединений;
- схема подключения;
- схема расположения.

1.3. Схемы выполняют в виде самостоятельных документов. Допускается помещать схему на поле сборочного чертежа.

1.4. Правила выполнения структурных, принципиальных схем и схем подключения - по ГОСТ 2.702 - 75.

1.5. Схемы соединений и схемы расположения выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.702 - 75 и настоящего стандарта.

2. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ

2.1. Общие правила

2.1.1. На схеме соединений, кроме электрических элементов, допускается изображать части магнитопровода и отдельные элементы конструкции изделия, например, крышку бака трансформатора, изоляционные прокладки между обмотками (пример 1 приложения).

2.1.2. При выполнении схемы разъемного изделия (например, разъемного статора) на схеме изображают след плоскости разъема.

2.1.3. Если при выполнении схемы ясно видна закономерность в структуре ее графики, то допускается сокращать эту графику (пример 2 приложения).

2.1.4. При одинаковых соединениях элементов в многофазных изделиях (например, катушек в обмотке трехфазного трансформатора) на схеме допускается изображать элементы и их соединения только в одной фазе. При этом на поле схемы приводят указание о том, что соединения в остальных фазах выполняются аналогично (пример 3 приложения).

2.1.5. Допускается указывать направление тока на изображении элемента обмотки (катушке, катушечной группе, секции, витке, отдельном проводнике) и на изображении соединения.

2.1.6. Если все элементы обмотки одинаковы, то допускается около графических обозначений элементов не указывать их наименования и обозначения.


2.1.7. На поле схемы допускается помещать необходимые технические данные, например: число пазов, шаг по пазам и коллектору, число полюсов, число фаз, число пазов на полюс и фазу, число параллельных ветвей, число коллекторных пластин, вид обмотки, наличие уравнительных соединений, число катушек в катушечных группах и чередование катушечных групп при дробном числе пазов на полюс и фазу, распределение проводников по пазам и по

слоям, направление намотки катушек, указания о соединениях между отдельными элементами обмотки, количество ходов в обмотке и т.п. (пример 4 приложения).

2.1.8. Элементы обмотки изображают в соответствии с требованиями ГОСТ 2.723-68.

Для выделения принадлежности элементов к разным обмоткам допускается полуокружности в условном графическом обозначении выполнять разными радиусами (черт. 1).

В изображениях дисковых катушек элементы обмоток допускается показывать в виде утолщенных отрезков линии.

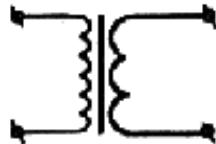

Черт. 1

2.1.9. При показе нетоковедущих элементов (например, магнитопроводов, элементов конструкции) допускается приводить их внешние очертания или условные графические обозначения (пример 5 приложения).

2.1.10. Группу щеток электрической машины, соединенных параллельно и находящихся под одним полюсом, допускается изображать одним условным графическим обозначением.

2.1.11. Элементы обмотки и соединения, принадлежащие к разным обмоткам (например, обмоткам последовательного и параллельного возбуждения электрических машин) и к разным фазам, допускается выполнять линиями разной толщины (пример 6 приложения).

2.1.12. Для выделения отдельных элементов обмотки среди многократно повторяющихся одинаковых изображений допускается эти элементы выполнять линиями большей толщины (пример 7 приложения).

2.1.13. Допускается начала и концы элементов обмотки обозначать на схеме:

а) числами (см. пример 4 приложения);

б) буквами: Н - начало элемента, К - конец элемента.

К буквенным обозначениям допускается добавлять цифры, указывающие порядковые номера начала и конца обмоток, например Н1, К3;

в) точками, наносимыми около начала элемента обмотки.

2.1.14. Полярность главных полюсов электрических машин обозначают буквами N (северный полюс) и S (южный полюс), полярность добавочных полюсов - соответственно буквами n и s.

Допускается к буквенным обозначениям добавлять цифры, указывающие порядковый номер полюса.

2.1.15. Допускается пазы магнитопровода нумеровать.

2.1.16. На схемах изделий, не имеющих пазов, допускается нумеровать отдельные стороны катушек (секций).

2.1.17. Схемы соединений выполняют с расположением изображений элементов обмотки:

а) при развертке ее на плоскость;

б) применительно к виду на изделие с определенной стороны;

в) определяемым удобством чтения схемы.

2.2. Правила выполнения схем с расположением элементов обмотки при развертке ее на плоскость

2.2.1. Место условного разреза обмотки на схемах частей электрических машин (ротора, статора, якоря) выбирают с таким расчетом, чтобы разрезанным оказалось наименьшее количество лобовых частей и межкатушечных соединений.

Место разреза с обеих сторон развертки обозначают штрихпунктирной линией (см. пример 6 приложения).

2.2.2. Для схем частей электрических машин изображение катушки (секции) обмотки должно приближенно отображать конфигурацию катушки в конструкции (пример 8 приложения).

2.2.3. Элемент обмотки, состоящий из нескольких проводников, изображают одной линией, а при подходе к местам соединений с другими токоведущими элементами (например, с коллектором) каждый проводник изображают отдельной линией (см. пример 7 приложения).

2.2.4. На схемах частей электрических машин принадлежность сторон элемента обмотки к разным слоям в пазу показывают следующим образом:

сторону, лежащую ближе к воздушному зазору, - сплошной линией;

сторону, лежащую за ней (невидимую), - штриховой линией той же толщины.

Обе линии на схеме располагают рядом (см. пример 7 приложения).

2.2.5. Номера пазов магнитопровода располагают в разрывах активных сторон катушек (см. пример 8 приложения).

2.3. Правила выполнения схем с расположением изображений элементов обмотки применительно к виду на изделие с определенной стороны

2.3.1. Расположение элементов на схеме должно соответствовать виду на изделие со стороны, обеспечивающей наибольшее удобство чтения схемы.

На поле схемы помещают надпись, поясняющую, какому виду на изделие соответствует расположение элементов на схеме.

Допускается пояснительную надпись не помещать, если расположение элементов на схеме ясно без надписи (см. пример 3 приложения).

Для схем электрических машин расположение элементов на схеме должно соответствовать виду со стороны коллектора (контактных колец). В этом случае пояснительную надпись на поле схемы не помещают (пример 9 приложения).

Допускается выполнять схему, соответствующую виду на машину не со стороны коллектора (контактных колец). При этом на схеме помещают пояснительную надпись.

Если коллектор (контактные кольца) располагается с обеих сторон машин, то на поле схемы приводят соответствующую пояснительную надпись.


На схемах частей электрических машин изображения элементов обмоток располагают применительно к виду на изделие с торца.

2.3.2. Для большей наглядности схемы допускается отдельные элементы конструкций (например, коробку выводов, расположенную сбоку) изображать условно повернутыми до совмещения с плоскостью схемы.

В этом случае рядом с изображением помещают соответствующую надпись (см. пример 5 приложения).

2.3.3. На схемах электрических машин элементы обмоток и соединения, расположенные со стороны, противоположной изображеному на схеме виду, показывают штриховыми линиями (см. пример 5 приложения).

2.3.4. Если необходимо показать направление намотки, то допускается полюсную катушку изображать в виде витка или нескольких витков (черт 2).

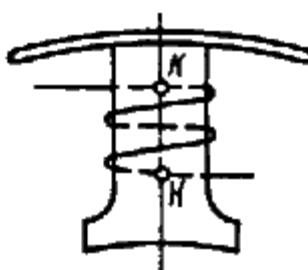

Черт. 2

2.3.5. Если необходимо показать на схеме катушку, одна из активных сторон которой уложена в нескольких пазах одного полюса, то допускается изображать только один паз. При этом всю катушку условно изображают в виде витка (пример 8 приложения).

2.3.6. На схемах частей электрических машин показывают расположение элементов обмотки в пазах магнитопровода (см. пример 2 приложения).

2.3.7. Допускается пазы магнитопровода не изображать, а все технические данные о них приводить в тексте на поле схемы (пример 10 приложения).

2.4. Правила выполнения схем с расположением изображений элементов обмотки, определяемым удобством чтения схемы

2.4.1. Для простоты и наглядности показа соединений в схемах частей электрических машин (например, соединений катушек в катушечные группы, между полюсных соединений катушечных групп и т.п.) катушки изображают в виде горизонтальных отрезков и располагают в вертикальные столбы в порядке, соответствующем расположению их в изделии.

Изображения катушек на схеме при необходимости группируют по секциям, фазам или различным обмоткам. Межкатушечные соединения изображают диагональными линиями.

Около изображений элементов обмотки приводятся числовые и буквенные обозначения пазов, катушечных групп, выводов обмоток (пример 11 приложения).

Допускается выполнять схему повернутой на 90°.

Допускается изображать разные элементы обмотки линиями различной длины. При этом на поле схемы приводят расшифровку принятых обозначений.


2.4.2. Если нет необходимости указывать на схеме расположение каждой катушечной группы в соответствующем пазу, то допускается изображать элементы обмотки, например, катушечные группы в виде прямоугольников. Над диагональю, проведенной в каждом прямоугольнике, указывают номер катушечной группы, под диагональю - число катушек в катушечной группе (пример 12 приложения).

3. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ РАСПОЛОЖЕНИЯ

- 3.1. Каждый элемент обмотки, состоящий из одного или нескольких проводников (транспонированных или нетранспонированных), изображают одной линией (пример 13 приложения).
- 3.2. Все элементы обмотки на схеме нумеруют слева направо или сверху вниз и присваивают цифровое обозначение в соответствии с расположением их на первом транспозиционном участке.
- 3.3. Допускается на поле схемы дополнительно изображать элементы в виде прямоугольников, внутри которых помещают их цифровые обозначения (пример 14 приложения).
- 3.4. На каждом транспозиционном участке прямоугольники группируют в соответствии с расположением элементов в обмотке (см. пример 14 приложения).

ПРИЛОЖЕНИЕ


ПРИМЕР 1

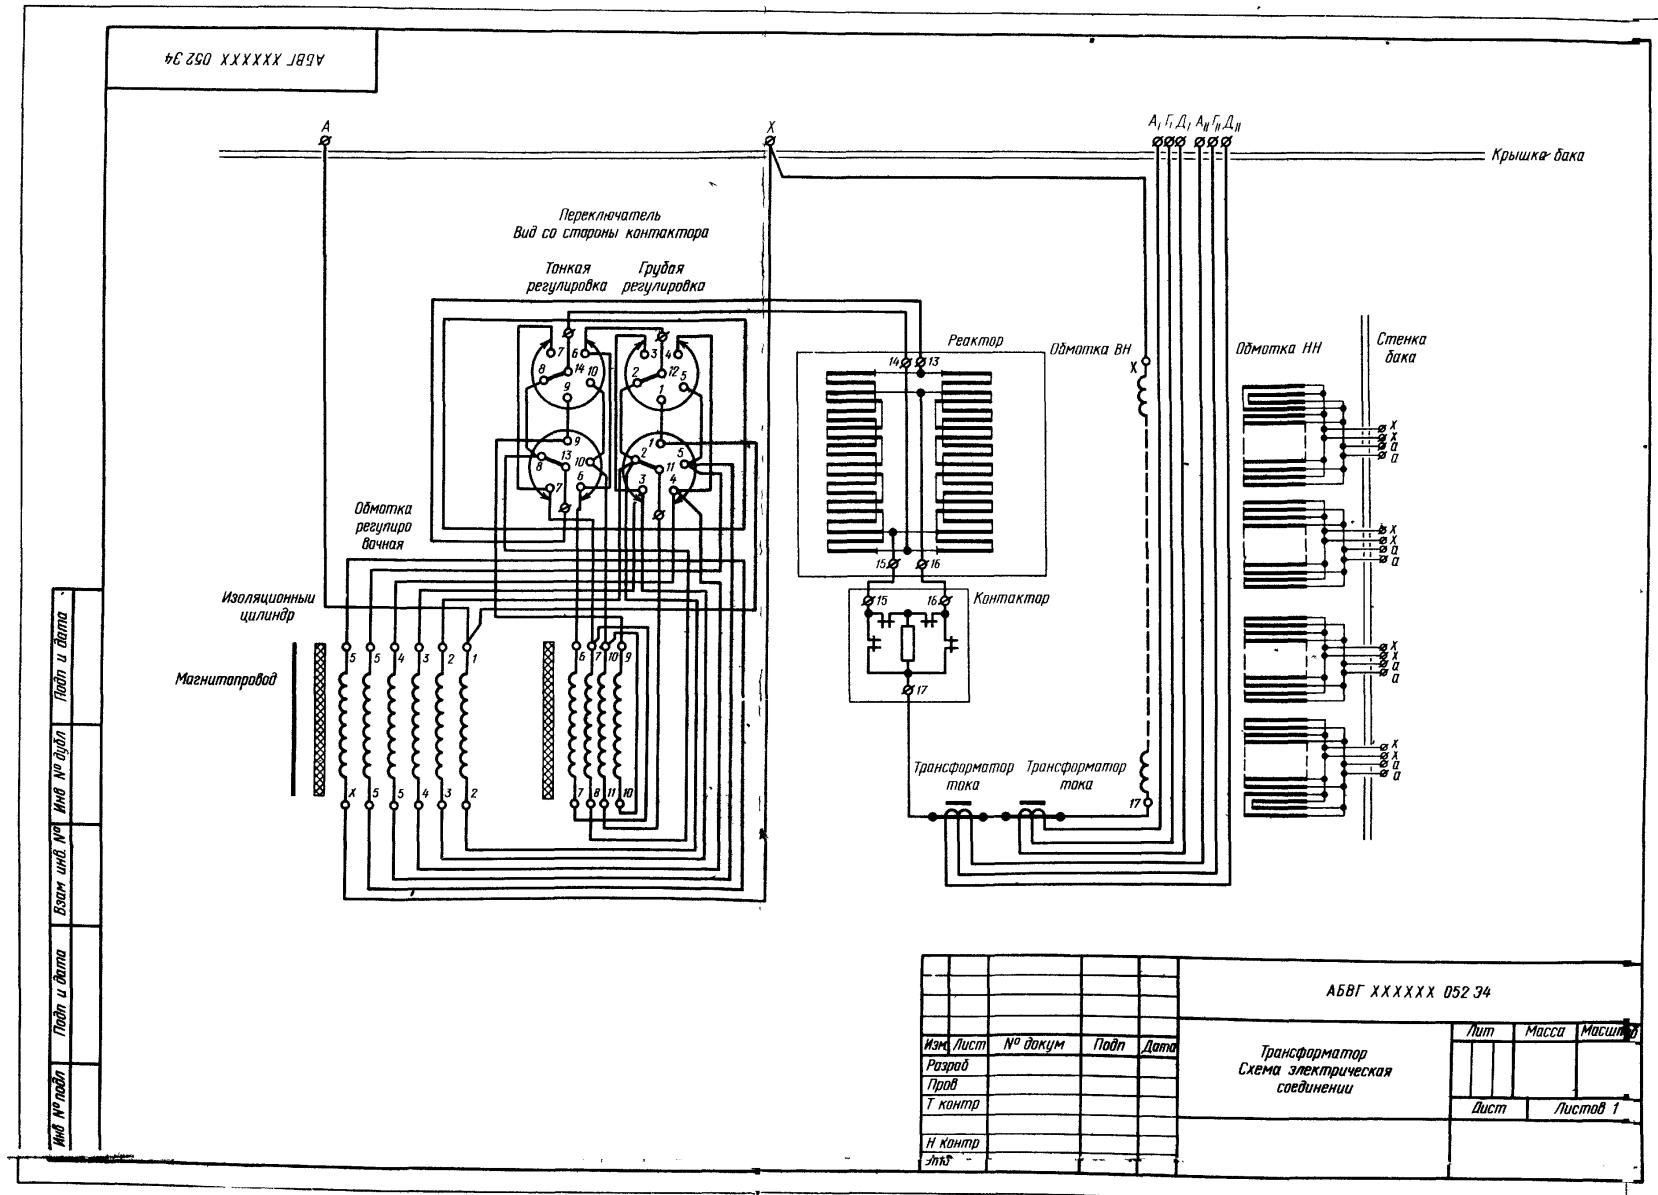

ПРИМЕР 2

АБВГ XXXXXX 028 34									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> <p>Обмотка</p> <p>Число пазов</p> <p>Число коллекторных пластин</p> <p>Шаг по пазам</p> <p>Шаг по коллектору</p> </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> <p>Волновая</p> <p>$z=35$</p> <p>$K=175$</p> <p>$y=1-10, 2-11$</p> <p>$y_K=1-88$</p> </td> </tr> </table>				<p>Обмотка</p> <p>Число пазов</p> <p>Число коллекторных пластин</p> <p>Шаг по пазам</p> <p>Шаг по коллектору</p>	<p>Волновая</p> <p>$z=35$</p> <p>$K=175$</p> <p>$y=1-10, 2-11$</p> <p>$y_K=1-88$</p>				
<p>Обмотка</p> <p>Число пазов</p> <p>Число коллекторных пластин</p> <p>Шаг по пазам</p> <p>Шаг по коллектору</p>	<p>Волновая</p> <p>$z=35$</p> <p>$K=175$</p> <p>$y=1-10, 2-11$</p> <p>$y_K=1-88$</p>								
АБВГ XXXXXX 028 34									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 15%; text-align: right; vertical-align: bottom;"> <p>Инд № документа</p> <p>Помет и дата</p> <p>Взамм инд № документа</p> <p>Инд № документа</p> </td> <td rowspan="2" style="width: 40%; text-align: center; vertical-align: bottom;"> <p>Якорь</p> <p>Схема звёздообразной соединённости</p> </td> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: bottom;"> <p>Лист</p> </td> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: bottom;"> <p>Масштаб</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-top: none;">Лист</td> <td style="border-top: none;">Масштаб</td> </tr> </table>				<p>Инд № документа</p> <p>Помет и дата</p> <p>Взамм инд № документа</p> <p>Инд № документа</p>	<p>Якорь</p> <p>Схема звёздообразной соединённости</p>	<p>Лист</p>	<p>Масштаб</p>	Лист	Масштаб
<p>Инд № документа</p> <p>Помет и дата</p> <p>Взамм инд № документа</p> <p>Инд № документа</p>	<p>Якорь</p> <p>Схема звёздообразной соединённости</p>	<p>Лист</p>	<p>Масштаб</p>						
		Лист	Масштаб						
<p>Изм</p> <p>Лист</p> <p>№ документа</p> <p>Разраб</p>	<p>Схема звёздообразной соединённости</p>	<p>Лист</p>	<p>Масштаб</p>						
<p>Проб</p> <p>Г контр</p> <p>Н контр</p> <p>Утв</p>									

ПРИМЕР 3

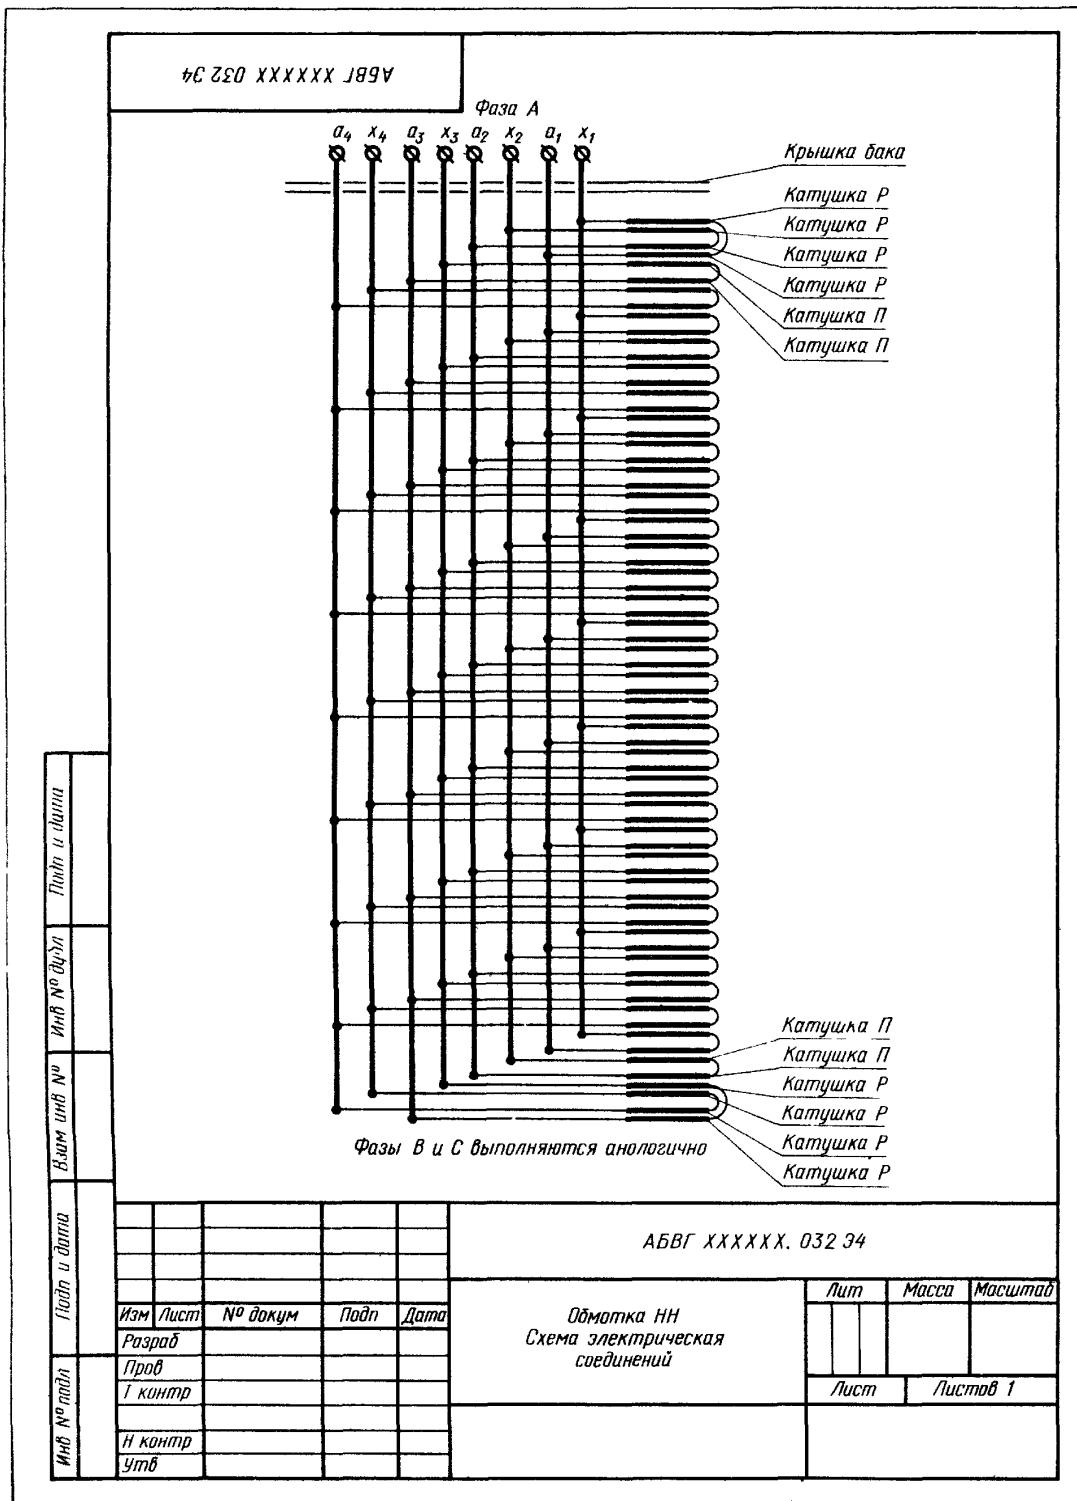

ПРИМЕР 4


АБВГ XXXXXX.035 34		Схема электрических соединений						
Обозначение	Напряжение, В	Число полюсов	Шаг по пазам	Число катушек в катушечных группах и чередование катушечных групп	Число полюсов на полюс и фазу	Число параллельных цепей	Порядок соединения выходов катушечных групп	Соединения с выводным кабелем
АБВГ XXXXXX.002	220/380	48	1-6	2	2	—	Для фазы I: 44-38, 37-31; 32-26; 25-19; 20-14; 13-7, 8-2. Для фазы II 48-42; 41-35; 36-30; 29-23; 24-18; 17-11; 12-6. Для фазы III 4-46; 45-39, 40-34; 33-27; 28-22; 21-15; 16-10.	43-C1; 1-C4; 47-C2; 5-C5; 3-C3; 9-C6
АБВГ XXXXXX.007	220/380	54	1-7	2.2.2.3,	21/4	—	То же	
АБВГ XXXXXX.015	500			2.2.2.3...		—	43-C1; 47-C2; 3-C3.	
АБВГ XXXXXX.017	220/380	54	1-7	2.2.2.3,	21/4	2	Для фазы I: 43-19; 44-38; 37-31; 32-26; 20-14; 13-7; 8-2; 25-1. Для фазы II 47-23; 48-42; 41-35; 36-30; 24-18; 17-11; 12-6; 29-5. Для фазы III: 3-27, 4-46, 45-39; 40-34; 28-22; 21-15, 16-10; 33-9	43-C1, 47-C2, 3-C3;
АБВГ XXXXXX.026	500			2.2.2.3.			43-C1; 47-C2; 3-C3.	

Условное обозначение катушечной группы


Четными числами на схеме обозначены выводы из сторон катушек, лежащих на дне пазов.
Нечетными числами обозначены выводы из сторон катушек, лежащих близко к воздушному зазору.
Для электродвигателей на напряжение 500 В выводы катушечных групп 1, 5 и 9 соединить между собой.
Число полюсов $2p=8$.
Число катушечных групп 24.

АБВГ XXXXXX. 035 34									
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Статор Схема электрическая соединений	Лит	Масса	Масштаб	
Разраб.						Лист			
Проб						Лист			
Т контр						Лист			
Н контр						Лист			
Чтв						Лист			
					Лист				

ПРИМЕР 5

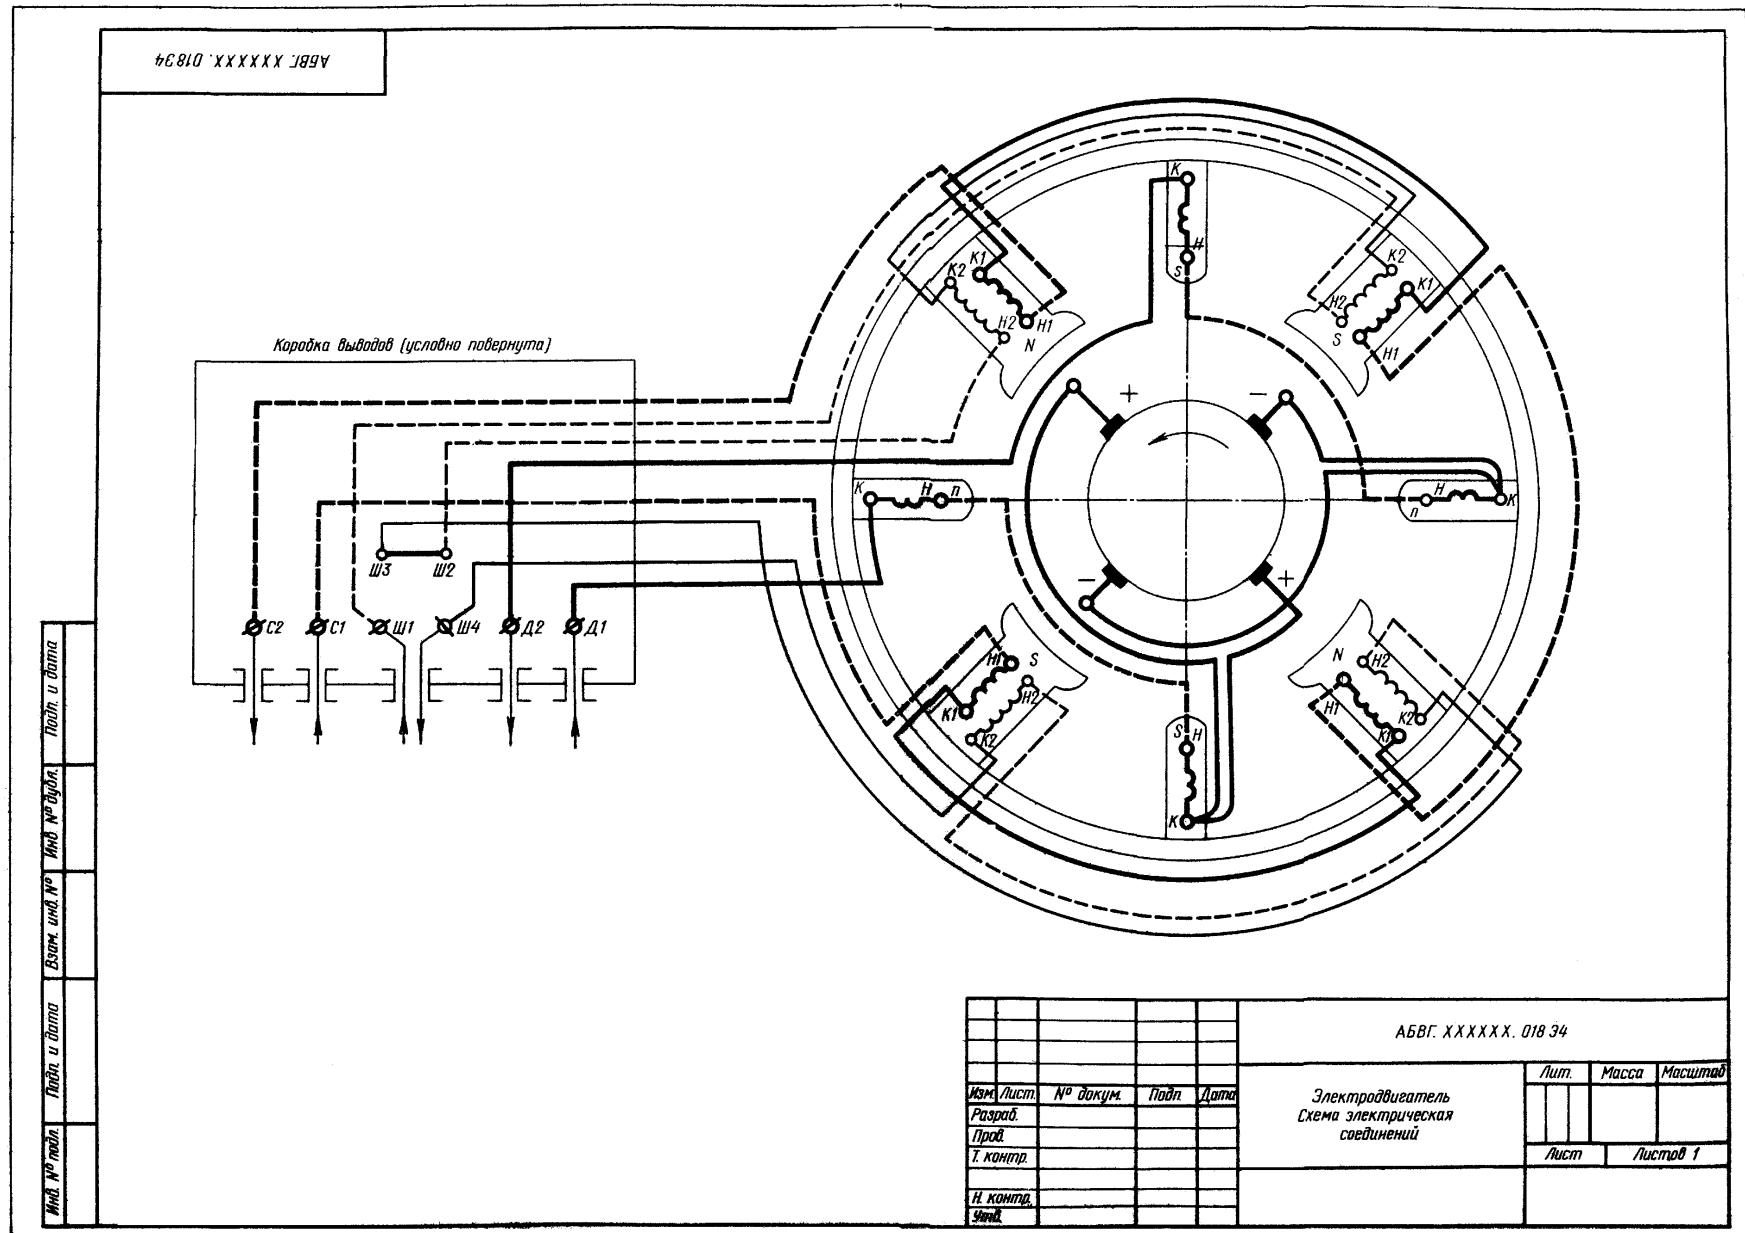


ПРИМЕР 6

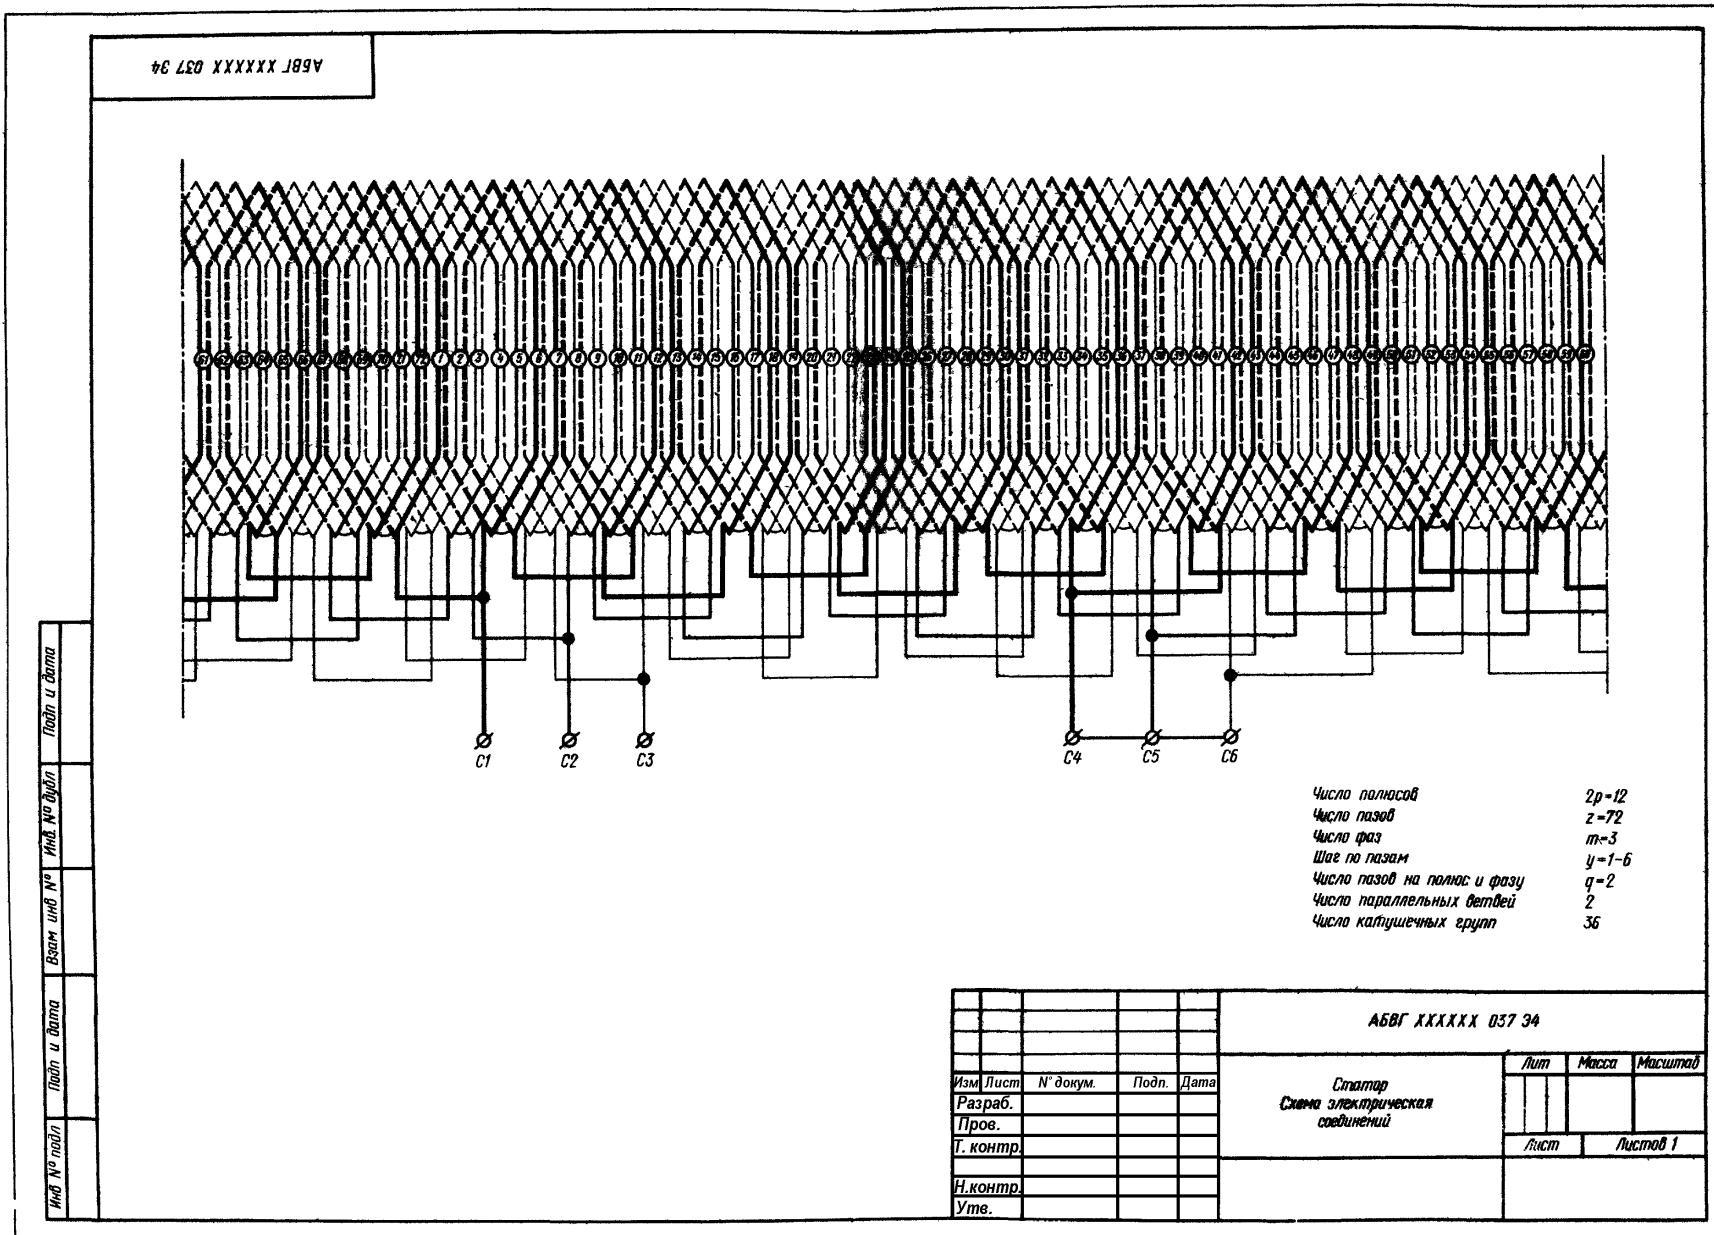


АБВГ ХХХХХХ 037 34				
Иzm	Лист	Н° докум.	Подп.	Дата
Статор	Лист	Масса	Масштаб	
Схема электрических соединений	Лист	Листов 1		


ПРИМЕР 7

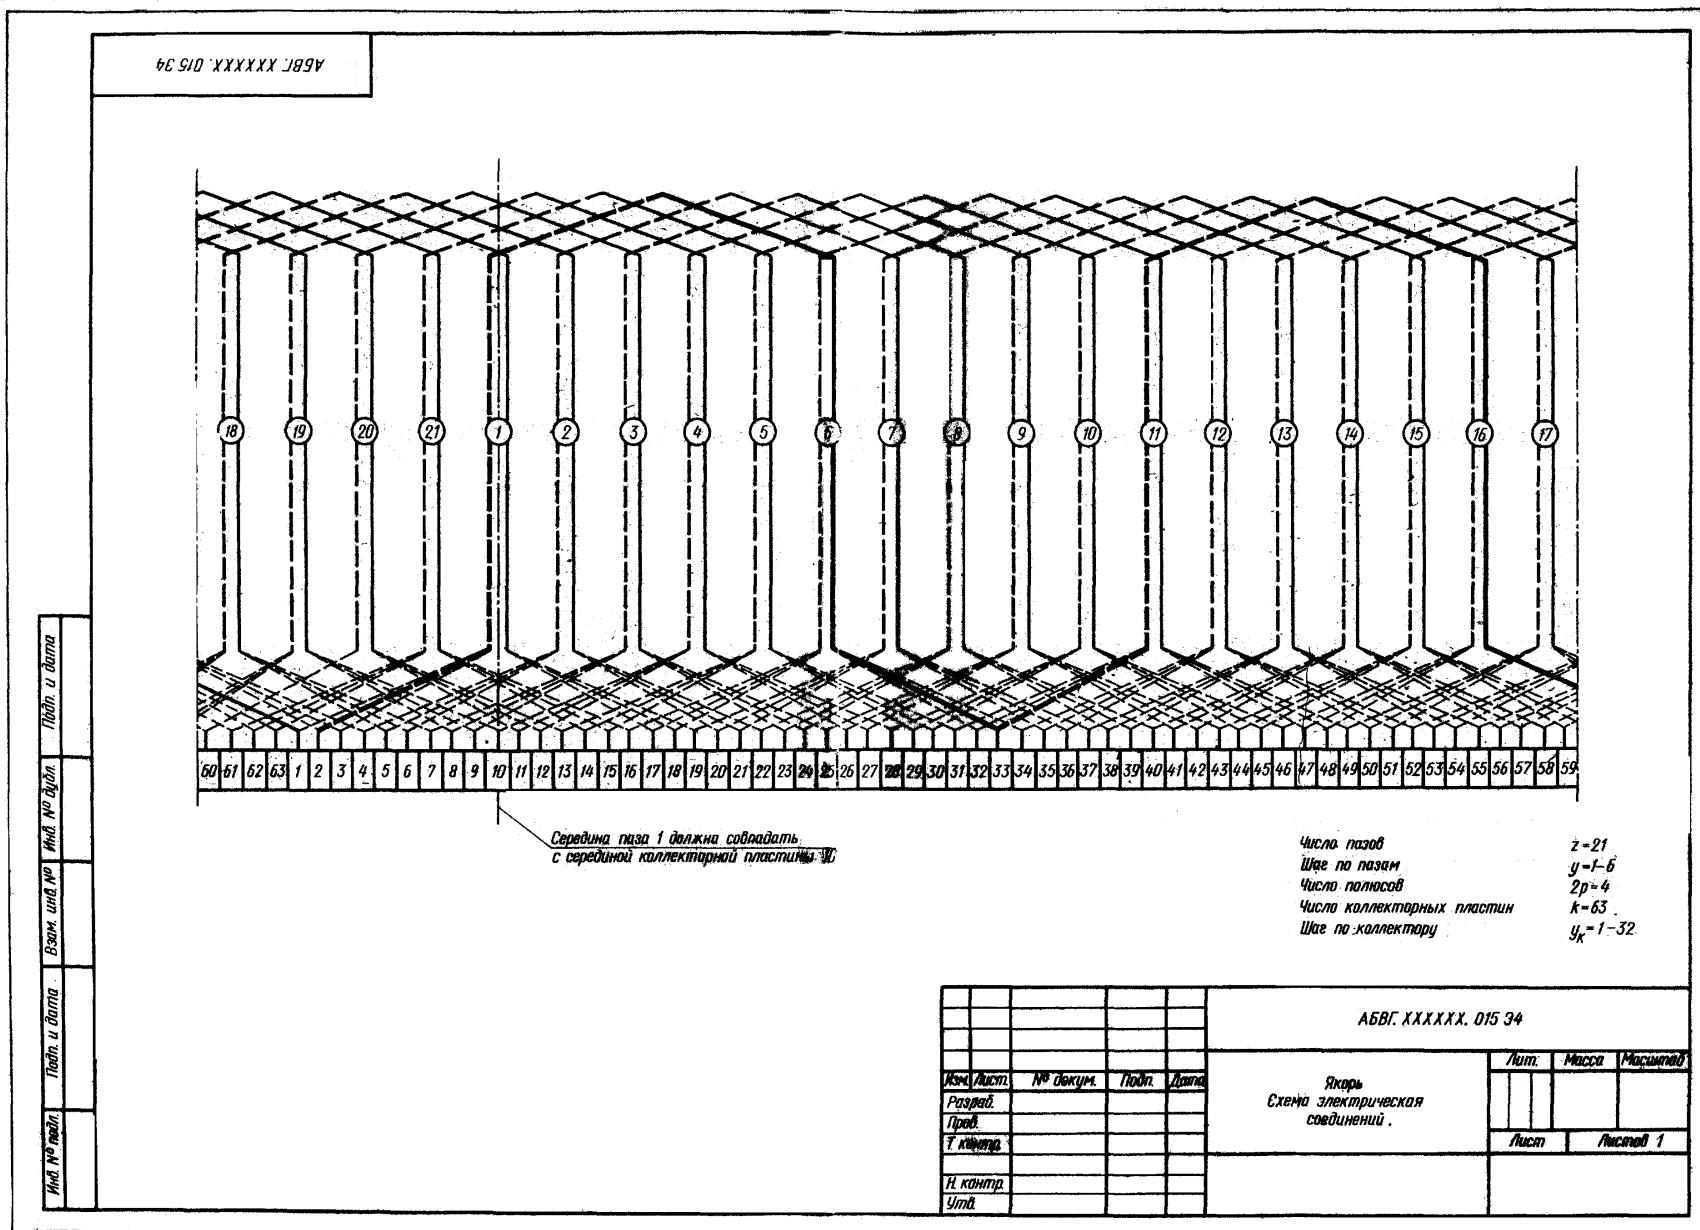


ПРИМЕР 8

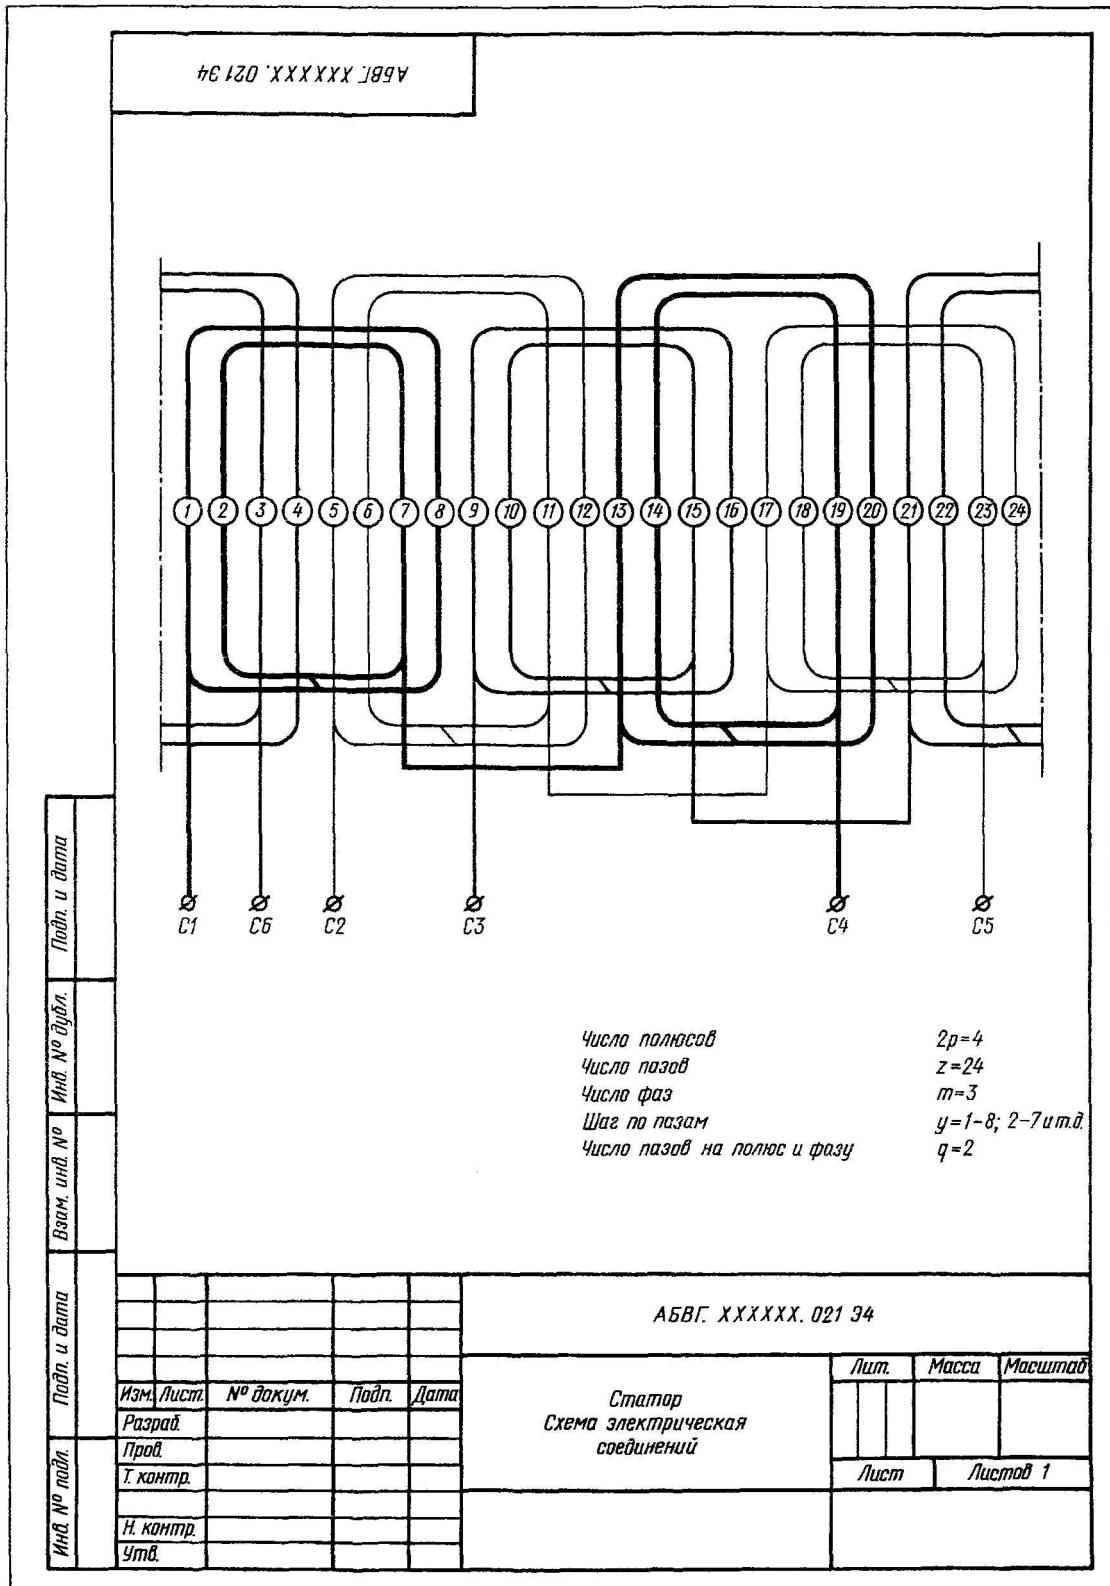


ПРИМЕР 9

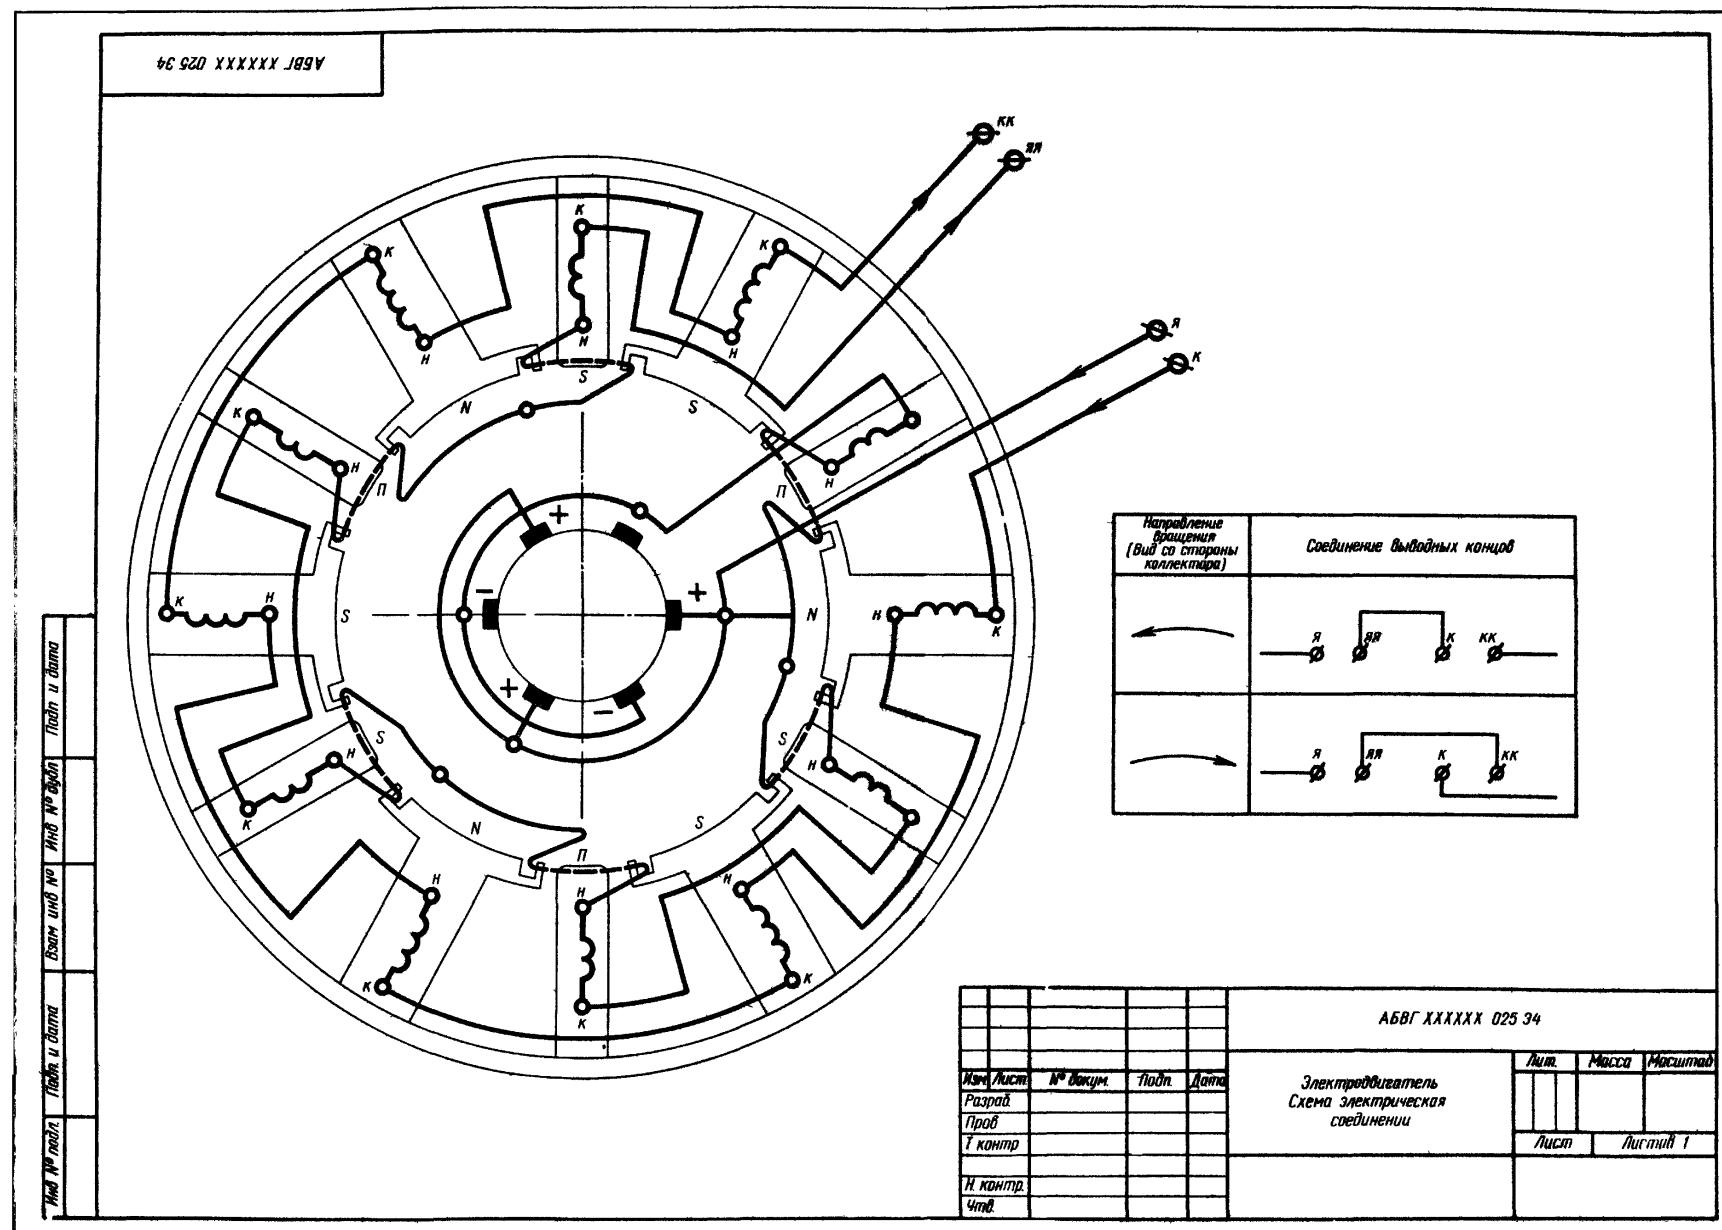


ПРИМЕР 10

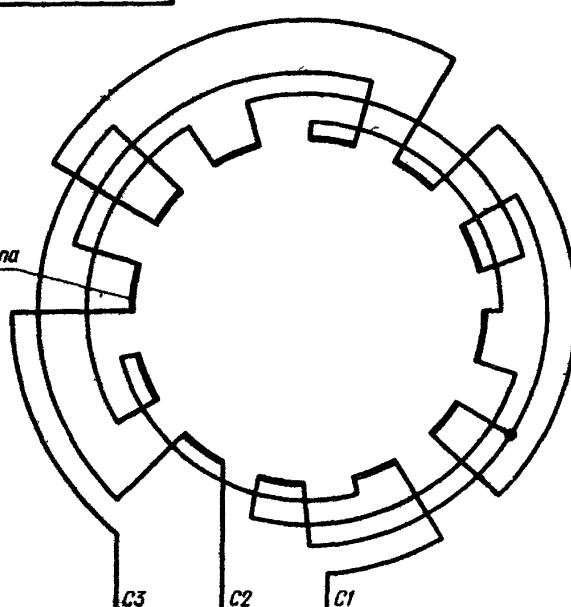АБВГ ХХХХХХ 016 34		Катушечная группа																									
																											
		Число полюсов $2p=4$ Число пазов $z=24$ Число фаз $m=3$ Шаг по пазам $y=1-7$ Число пазов на полюс и фазу $q=2$ Число катушечных групп 12																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Номер листа</td> <td>Номер документа</td> <td>Подпись</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td>Разработчик</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Проверка</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Технический контроль</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Исполнитель</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Чертеж</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Номер листа	Номер документа	Подпись	Дата	Разработчик				Проверка				Технический контроль				Исполнитель				Чертеж				АБВГ ХХХХХХ 016 34 Статор Схема электрическая соединений	
Номер листа	Номер документа	Подпись	Дата																								
Разработчик																											
Проверка																											
Технический контроль																											
Исполнитель																											
Чертеж																											
		Лист	Масса	Масштаб																							
		Лист	Листов 1																								

ПРИМЕР 11

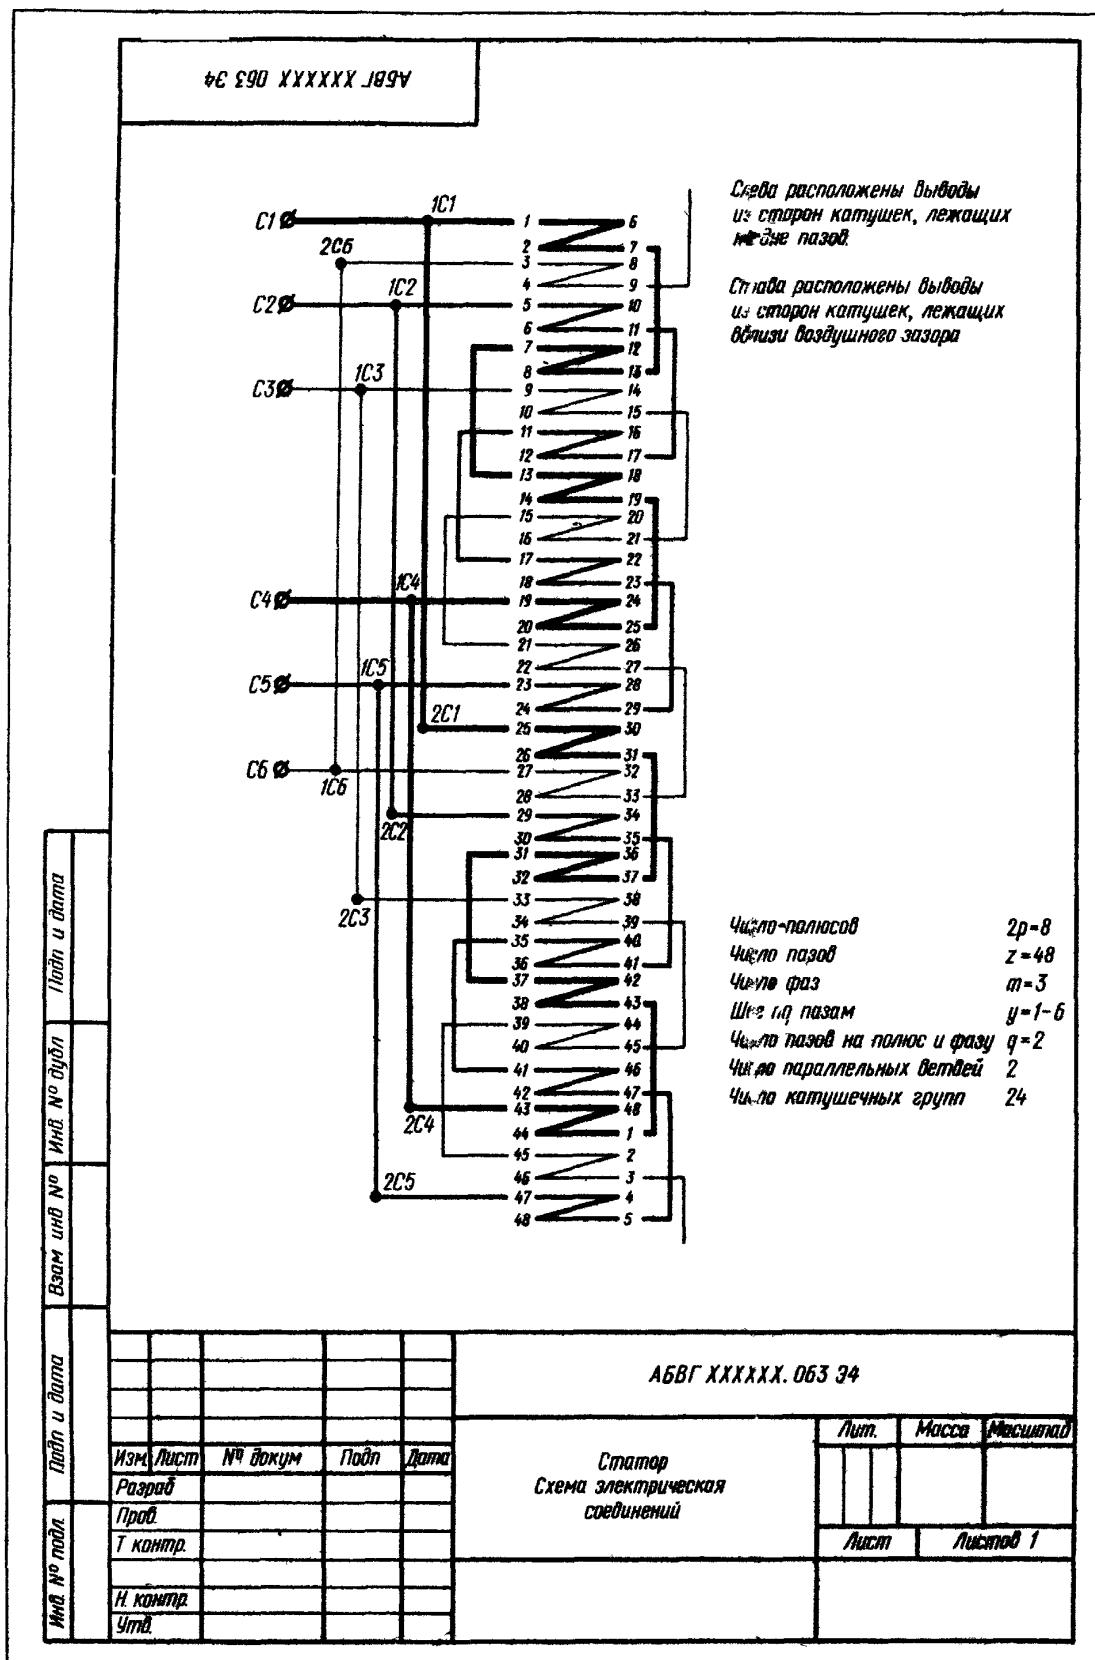

ПРИМЕР 12

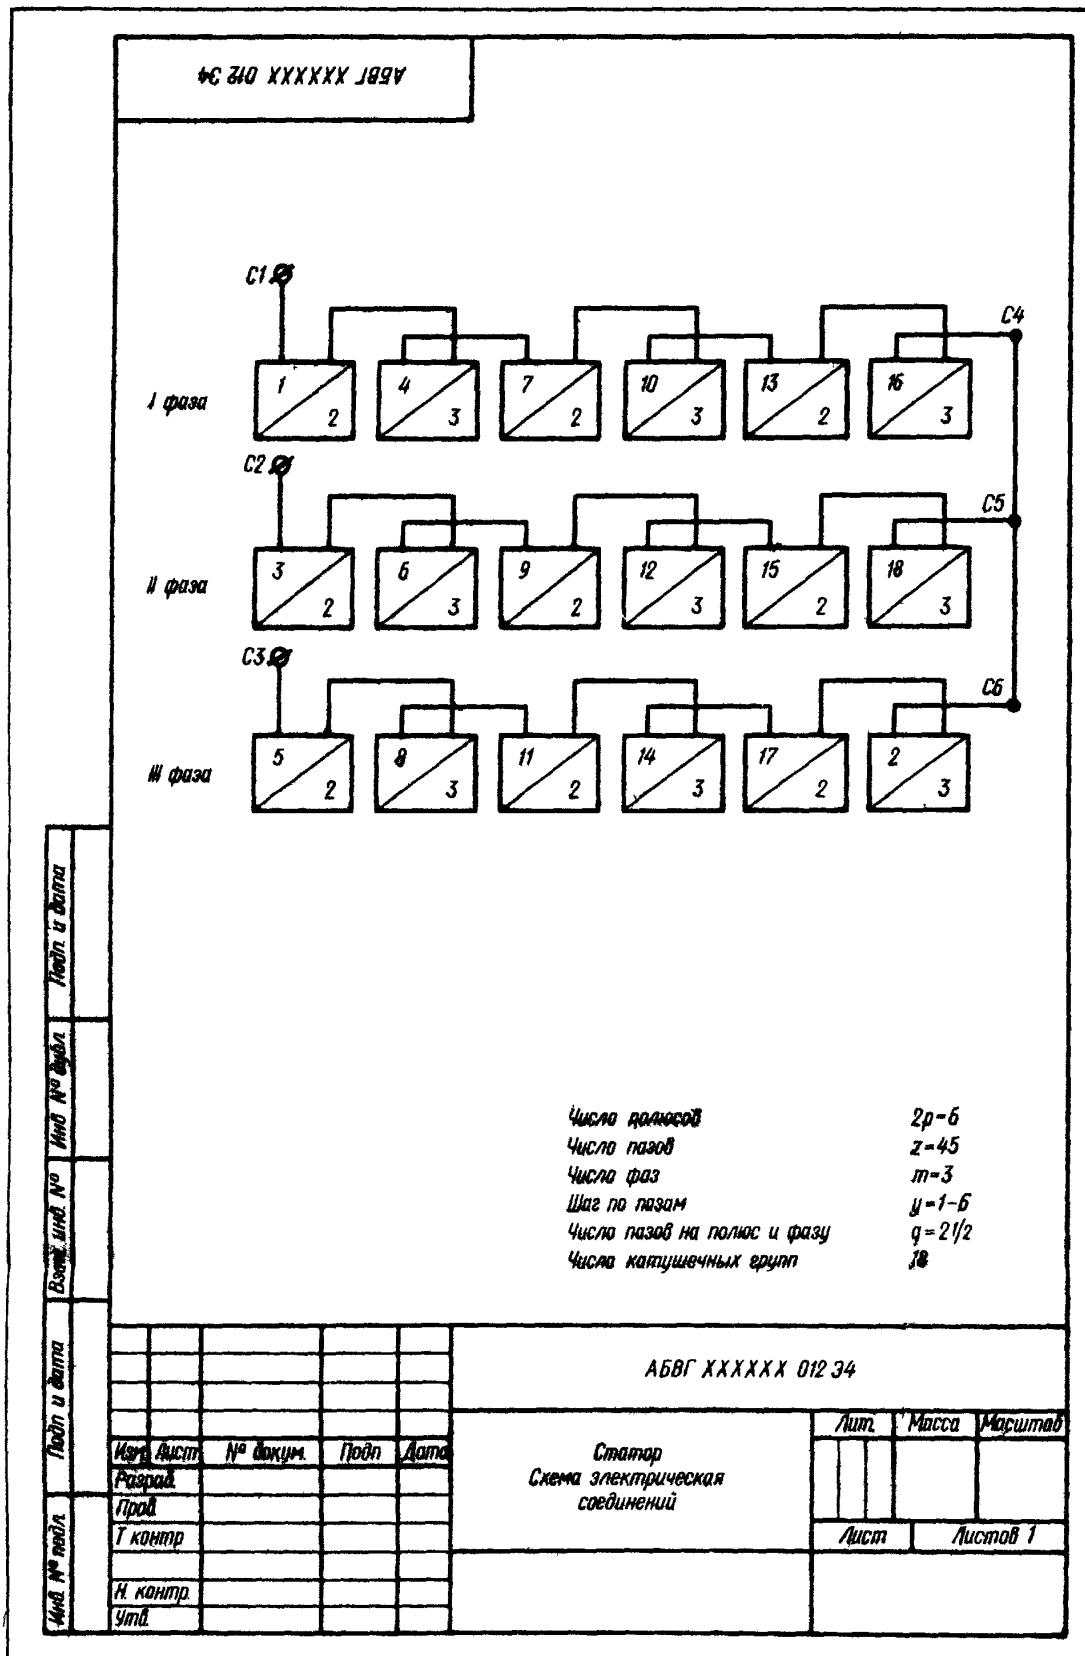

ПРИМЕР 13

АБВГ ХХХХХХ 043 37				
№ лист Номер листа Разр. Прод Г.контр Н.контр Утв.	АБВГ ХХХХХХ 043 37			
	Обмотка Схема электрическая расположения			
	Лист Лист		Масса Листов 1	

ПРИМЕР 14

АБВГ ХХХХХХХХ.01137																																	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Прил и листа</p> <table border="1"> <tr><td>Прил и листа</td><td>Видимый №</td><td>Недоступный №</td></tr> <tr><td>Прил и листа</td><td>Прил и листа</td><td>Прил и листа</td></tr> </table>	Прил и листа	Видимый №	Недоступный №	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа	АБВГ ХХХХХХХХ.01137		
	Прил и листа	Видимый №	Недоступный №																														
	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа																														
	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа																														
	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа																														
	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа																														
	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа																														
	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа																														
	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа																														
	Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа																														
Прил и листа	Прил и листа	Прил и листа																															
Изм/Лист	№ докум	Подп	Даты	<p style="text-align: center;">Обмотка ВН Схема электрическая расположения</p>	Лист	Масса	Масштаб																										
Разраб																																	
Проф																																	
Т контр																																	
И контр.																																	
Утв																																	
						Лист	Листов 1																										